

Boomveiligheidsonderzoek

ID boom1902866

inspecteur512e

datum30-7-2024

opdrachtgeverGemeente

Onderzoekslocatie	hoogte	meetwaarde en toelichting
onderzoekmethode kroon		
onderzoeksmethode stam		
onderzoeksmethode stamvoet	287266950,00	99% gezond hout en 0% rot/zwamaantasting hout.
onderzoeksmethode maaiveld		

Boomveiligheidsklasse  
risicoboom (noodzakelijke veiligheidsmaatregelen)

Stambreukrisico  
beperkt

Takbreukrisico  
verhoogd

boom gevaarzetting

boom handhaven  
handhaving verantwoord, op voorwaarde van gerichte veiligheidsmaatregelen

Boom technische gevolgen  
voor de onderzoeksboom

Conclusie  
Grof doodhout in de kroon. Rondom de stamvoet zitten een rotting met meerdere vruchtlichamen van eikenweerschijnzwam. Er is geklopt rondom de stamvoet de noord- en de noordoostzijde een lichte klankafwijking, de overige zijden is geen klankafwijking. Er is een picus-meting uitgevoerd op de hoogte van 10 cm boven maaiveld. De boom heeft op 10 cm b.m. 18% gezond hout en 40% rot/zwamaantasting hout.

Boomveiligheidsmaatregel 1  
Grof dood hout verwijderen (snoei)

Boomveiligheidsmaatregel 2

controle lengte

eenheid

aanbevelingsdatum